

## DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

### A Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du Diagnostic Plomb avant travaux / démolition

Ce rapport de diagnostic plomb avant travaux n'est pas un constat de risque d'exposition au plomb.

- Principes généraux de prévention énoncés à l'article L 230-2 du code du Travail
- Articles L. 4121-2 à 5, L. 4531-1 et R. 4412-59 à 65 du Code du Travail
- Loi du 31/12/93 sur les principes généraux de prévention des travailleurs
- décret d'application n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail

### B Adresse du bien

**170 rue Guise  
02100 SAINT-QUENTIN**

### C Propriétaire

Nom : **CICOBAIL**  
Adresse : **4 place de la Coupole 94676 CHARENTON-LE-PONT CEDEX**

### D Commanditaire de la mission

Nom : **CICOBAIL**

Qualité :

Adresse : **4 place de la Coupole  
94676 CHARENTON-LE-PONT CEDEX**

### E L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil : **Protec**

Modèle de l'appareil : **LPA-1**

N° de série : **45487546**

Nature du radionucléide : **Cobalt 57**

Date du dernier chargement de la source : **13/01/2017**

Activité de la source à cette date : **444 MBq**

### F Execution de la mission

Rapport N° : **AFF0810-167 ST QUENTIN P**

Date d'intervention : **19/11/2018**

Date du rapport : **19/11/2018**

### G Nature des Travaux

Démolition des bâtiments

### H Conclusion

**Des revêtements contenant du plomb ont été mis en évidence**

### I Cachet du diagnostiqueur

Signature



ACORME  
55 av de la Commune de Paris  
94400 VITRY SUR SEINE  
Tél: 06 51 44 63 65  
R.C.S Créteil : 528 091 924

Cabinet : **ACORME**

Nom du diagnostiqueur : **Mounsi Karim**

Organisme d'assurance : **ALLIANZ**

Police : **56731020**

# SOMMAIRE

## PREMIERE PAGE DU RAPPORT

RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE ET DES OBJECTIFS DU DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION.....	1
ADRESSE DU BIEN.....	1
PROPRIETAIRE.....	1
COMMANDITAIRE DE LA MISSION .....	1
L'APPAREIL A FLUORESCENCE X.....	1
EXECUTION DE LA MISSION .....	1
NATURE DES TRAVAUX.....	1
CONCLUSION.....	1
CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....	1

## RAPPEL DE LA COMMANDE..... 3

PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION L4121-2 DU CODE DU TRAVAIL.....	3
PREVENTION DU RISQUE D'EXPOSITION AUX AGENTS CANCEROGENES, MUTAGENES ET TOXIQUES POUR LA REPRODUCTION R4412-59 ET SUIVANTS....	3
ARRETE DU 19 AOUT 2011 RELATIF AU CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB.....	3
NORME NF X 46 031 AVRIL 2008 RELATIVE A L'ANALYSE CHIMIQUE DES PEINTURES POUR LA RECHERCHE DE LA FRACTION ACIDO-SOLUBLE DU PLOMB	3

## RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION ..... 3

L'AUTEUR DU CONSTAT.....	3
AUTORISATION ASN ET PERSONNE COMPETENTE EN RADIOPROTECTION (PCR).....	3
ETALONNAGE DE L'APPAREIL.....	3
LE LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL.....	3
DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER.....	3
LE BIEN OBJET DE LA MISSION.....	3
OCCUPATION DU BIEN.....	3
LISTE DES LOCAUX VISITES.....	3
LISTE DES LOCAUX NON VISITES.....	5

## METHODOLOGIE EMPLOYEE..... 5

VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X.....	7
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE.....	7

## PRESENTATION DES RESULTATS ..... 8

## CROQUIS..... 9

## RESULTATS DES MESURES ..... 9

## COMMENTAIRES ..... 17

## ANNEXES ..... 18

NOTICE D'INFORMATION.....	18
---------------------------	----

## 1 RAPPEL DE LA COMMANDE

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail  
 Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction  
 R4412-59 et suivants  
 Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb  
 Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb

Périmètre géographique de la mission : ensemble des bâtiments

## 2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION

### 2.1 L'auteur du constat

Nom et prénom de l'auteur du constat : <b>Mounsif Karim</b>	Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : <b>BUREAU VERITAS CERTIFICATION 60 Avenue du General de Gaulle 92046 Paris La Défense</b> Numéro de Certification de qualification : <b>2898253</b> Date d'obtention : <b>17/11/2015</b>
--	--

### 2.2 Autorisation ASN et personne compétente en radioprotection (PCR)

Autorisation ASN (DGSNR) : <b>13.0166</b> Nom du titulaire :	Date d'autorisation : <b>17/11/2013</b> Expire-le : <b>27/09/2019</b>
---	--

Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) : **BANCO CEDRIC**

### 2.3 Etalonnage de l'appareil

Fabriqueur de l'étalon : <b>NITON</b> N° NIST de l'étalon : <b>SRM 2573</b>	Concentration : <b>3,58 mg/cm<sup>2</sup></b> Incertitude : <b>0,39 mg/cm<sup>2</sup></b>
--	--

Vérification de la justesse de l'appareil	N° mesure	Date	Concentration (mg/cm <sup>2</sup> )
En début de mission	1	19/11/2018	1
En fin de mission	210	19/11/2018	1
Si une remise sous tension a lieu			

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil. En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

### 2.4 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire : <b>NC</b> Nom du contact : <b>NC</b>	Coordonnées : <b>NC</b>
--	-------------------------

### 2.5 Description de l'ensemble immobilier

Année de construction : <b>Antérieur au 1er janvier 1949</b> Nombre de bâtiments :	Nombre de cages d'escalier : Nombre de niveaux :
---	---

### 2.6 Le bien objet de la mission

Adresse : <b>170 rue Guise</b> <b>02100 SAINT-QUENTIN</b> Type : <b>Bâtiment</b> Nombre de Pièces : Référence Cadastre : <b>NC</b>	Destination du bâtiment : <b>Industrie</b> Accompagnateur : <b>Aucun</b>
--	---

### 2.7 Occupation du bien

L'occupant est	<input type="checkbox"/> Propriétaire <input type="checkbox"/> Locataire <input checked="" type="checkbox"/> Sans objet, le bien est vacant	Nom de l'occupant si différent du propriétaire : Nom :
----------------	---	---

### 2.8 Liste des locaux visités

N°	Local	Etage
----	-------	-------

2.8 Liste des locaux visites		
1	Bâtiment 101	RDC
2	Bâtiment 102	RDC
3	Bâtiment 102	Toiture
4	bâtiment 103	RDC
5	bâtiment 104	RDC
6	bâtiment 105	RDC
7	bâtiment 106	RDC
8	bâtiment 107	RDC
9	bâtiment 108	RDC
10	bâtiment 109	RDC
11	bâtiment 110	RDC
12	bâtiment 111	RDC
13	bâtiment 112	RDC
14	bâtiment 113	RDC
15	bâtiment 114	RDC
16	bâtiment 115	RDC
18	bâtiment 116	RDC
19	bâtiment 117	RDC
20	bâtiment 118	1er
21	bâtiment 119	RDC
22	bâtiment 120	RDC
23	bâtiment 121	RDC
24	bâtiment 122	RDC
25	bâtiment 123	RDC
26	bâtiment 124	RDC
27	bâtiment 125	RDC
28	bâtiment 126	RDC
29	bâtiment 127	RDC
30	bâtiment 128	RDC
31	bâtiment 129	RDC
32	bâtiment 129 bureau	RDC
33	bâtiment 130	RDC
34	Bâtiment 101	1er SS
35	Bâtiment 102	1er
36	Bâtiment 101 n°2	1er
37	Bâtiment 101 n°3	2ème
38	Bâtiment 118	RDC
39	Bâtiment 130 côte sud	RDC
40	Bâtiment 130 sud local ventilation	RDC
41	Bâtiment 130 sud local technique	RDC
42	Bâtiment 130 sud local graissage	RDC
43	Hall & vestiaires	1er SS
44	Bâtiment 101	RDC
45	Bâtiment 101	Toiture
46	bat 101 Escalier	demi palier
47	Bâtiment 104	RDC
48	Bâtiment 103	1er SS
49	bâtiment 103 Transfo	RDC/1er
50	Batiment104 Sanitaires	RDC

2.8 Liste des locaux visités		
51	bâtiment 129	1er
52	dégagements face sanitaires	1er SS
53	local ventilation	1er SS
54	1er sous-sol	1er SS
55	sanitaires f	1er SS
56	façades extérieures	RDC
57	Vestiaire 2	1er SS
58	Dégagements	1er SS
59	dégagements	1er SS
60	dégagements	1er SS
61	réserve 1	1er SS
62	réserve 2	1er SS
63	réserve 3	1er SS
64	Bâtiment 105	RDC
65	Bâtiment 102	1er

2.9 Liste des locaux non visités			
N°	Local	Etage	Justification
néant			

### 3 METHODOLOGIE EMPLOYEE

#### Calibrage de l'appareil à fluorescence X

Avant chaque constat, l'auteur procède au calibrage de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil.

Les mesures effectuées à l'aide d'un appareil portatif type Fondis Niton XL 300 ou XLp 309 sont d'une précision égale à  $\pm 0,05$  mg/cm<sup>2</sup>. Le seuil de détection limite est de 0,2 mg de plomb/cm<sup>2</sup> et le seuil haut est de 80 mg/cm<sup>2</sup>.

#### Identification du bien objet de la mission

L'auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.

#### Identification des locaux

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :

- chaque palier ;
- chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers.

En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra être assimilé au palier du rez-de chaussée.


#### Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de diagnostic (porte, fenêtre, ...) est associée à une « zone ».

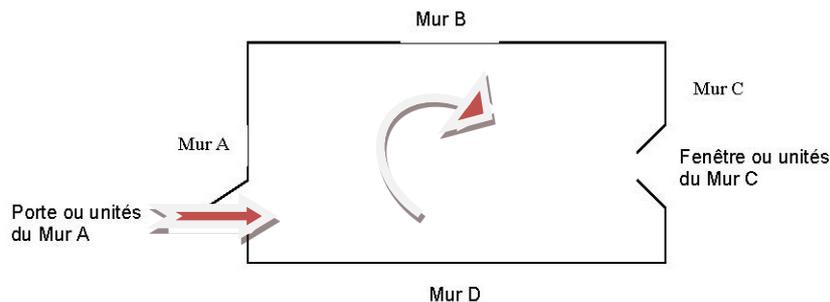

**Seules les surfaces directement accessibles sont testées.**

**Identification des revêtements**

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb.

Les revêtements de type carrelage ne sont pas visés par le présent rapport.

Les revêtements de type carrelage ne libèrent pas de poussière de plomb s'ils sont en bon état.

**Identification des unités de diagnostic et substrat**

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de diagnostic à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous.

L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de diagnostic par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de diagnostic.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.) constituent des unités de diagnostic distinctes :

- les différents murs d'une même pièce ;
- des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic.

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de diagnostic :

- l'ensemble des plinthes d'un même local ;
- une porte et son huisserie dans un même local ;
- une fenêtre et son huisserie dans un même local.

Dans une partie de cage d'escalier, sont aussi considérés comme unités de diagnostic distinctes :

- l'ensemble des marches ;
- l'ensemble des contremarches ;
- l'ensemble des balustres ;
- le limon ;
- la crémaillère ;
- la main courante ;

– le plafond.

#### Relevé des mesures :

Les résultats des mesures sont indiqués dans les tableaux suivants.

#### Référentiel d'évaluation de la dégradation :

**Non visible:** si le revêtement contenant du plomb (peinture par exemple) est manifestement situé en dessous d'un revêtement sans plomb (papier peint par exemple), la description de l'état de conservation de cette peinture peut ne pas être possible ;

**Etat d'usage :** présence de dégradations d'usage couramment rencontrées dans un bien régulièrement entretenu (usure par friction, traces de chocs, microfissures ...) : ces dégradations ne génèrent pas spontanément des poussières ou des écailles ;

**Dégradé :** présence de dégradations caractéristiques d'un défaut d'entretien ou de désordres liés au bâti, qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles (pulvérisation, écaillage, cloquage, fissures, faïençage, traces de grattage, lézardes).

**Non dégradé :** revêtement visible et sans dégradation

#### 3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence x

La concentration en plomb est exprimée en mg/cm<sup>2</sup> de support avec indication de l'incertitude de la mesure.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la **valeur nominative** et l'**écart relatif** (ex : **13,4 +/- 0,41**).

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les peintures avec un appareil à fluorescence X. Dans ce cadre, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail pour l'application des dispositions à prendre afin de protéger les travailleurs lors des travaux de peinture, et plus particulièrement pendant la phase de préparation des fonds.

#### 3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm<sup>2</sup>), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm<sup>2</sup> ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

## 4 PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

**NOTE** Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

## 5 CROQUIS

Aucun croquis réalisé

## 6 RESULTATS DES MESURES

### Local : bat 101 Escalier (demi palier)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
83	A	conduit ep n°1	métal	Peinture	C	2
84	A	conduit ep n°2	métal	Peinture	C	3
<b>Nombre d'unités de diagnostic</b>		<b>Total</b>	<b>Positives</b>	<b>Non mesurées</b>		
		2	2	0		

### Local : Bâtiment 101 (Toiture)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
176	A	Escalier	métal	Peinture	C	2
78	A	puis de lumière n°1	métal	Peinture	C	5
79	A	puis de lumière n°2	métal	Peinture	C	6
<b>Nombre d'unités de diagnostic</b>		<b>Total</b>	<b>Positives</b>	<b>Non mesurées</b>		
		3	3	0		

### Local : Hall & vestiaires (1er SS)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
151	A	conduit ep n°1	métal	Peinture	C	3
152	A	conduit ep n°10	métal	Peinture	C	3
153	A	conduit ep n°11	métal	Peinture	C	1
154	A	conduit ep n°2	métal	Peinture	C	4
155	A	conduit ep n°3	métal	Peinture	C	2
156	A	conduit ep n°4	métal	Peinture	C	3
157	A	conduit ep n°5	métal	Peinture	C	4
158	A	conduit ep n°6	métal	Peinture	C	2
159	A	conduit ep n°7	métal	Peinture	C	3
160	A	conduit ep n°8	métal	Peinture	C	3
161	A	conduit ep n°9	métal	Peinture	C	6
<b>Nombre d'unités de diagnostic</b>		<b>Total</b>	<b>Positives</b>	<b>Non mesurées</b>		
		11	11	0		

### Local : Bâtiment 103 (1er SS)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
92	A	Poutres n°1	métal	Peinture	C	5

93	A	Poutres n°2	métal	Peinture	C	5
94	A	Poutres n°3	métal	Peinture	C	4
95	A	Poutres n°4	métal	Peinture	C	4
96	A	Poutres n°5	métal	Peinture	C	3
97	A	Poutres n°6	métal	Peinture	C	2
		<b>Total</b>				
<b>Nombre d'unités de diagnostic</b>		<b>6</b>	<b>Positives</b>	<b>Non mesurées</b>		<b>0</b>

**Local : Bâtiment 101 n°1 (RDC)**

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
104	A	conduit EP n°1	métal	Peinture	C	2
162	A	conduit EP n°2	métal	Peinture	C	2
105	A	Poteau	métal	Peinture	C	3
		<b>Total</b>				
<b>Nombre d'unités de diagnostic</b>		<b>3</b>	<b>Positives</b>	<b>Non mesurées</b>		<b>0</b>

**Local : Bâtiment 102 (RDC)**

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
163	A	imposte fenêtre n°1	métal	Peinture	C	2
167	A	imposte fenêtre n°2	métal	Peinture	C	2
168	A	Linteau n°1	métal	Peinture	C	2
169	A	Linteau n°2	métal	Peinture	C	2
171	A	montant porte	métal	Peinture	C	2
164	A	Poteau n°1	métal	Peinture	C	1
165	A	Poteau n°2	métal	Peinture	C	2
166	A	Poteau n°3	métal	Peinture	C	2
170	A	Poutre n°1	métal	Peinture	C	2
172	façade extérieure	Poutres	métal	Peinture	C	5
		<b>Total</b>				
<b>Nombre d'unités de diagnostic</b>		<b>10</b>	<b>Positives</b>	<b>Non mesurées</b>		<b>0</b>

**Local : bâtiment 103 n°1 (RDC)**

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
99	A	Porte	métal	Peinture	C	4
98	A	poutres n°1	métal	Peinture	C	5
177	A	poutres n°2	métal	Peinture	C	2
178	A	poutres n°3	métal	Peinture	C	3
179	A	poutres n°4	métal	Peinture	C	2
180	A	poutres n°5	métal	Peinture	C	3
		<b>Total</b>				
<b>Nombre d'unités de diagnostic</b>		<b>6</b>	<b>Positives</b>	<b>Non mesurées</b>		<b>0</b>

Local : bâtiment 104 (RDC)						
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
181	A	porte monte-charge	métal	Peinture	C	3
		<b>Total</b>	<b>Positives</b>		<b>Non mesurées</b>	
<b>Nombre d'unités de diagnostic</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>0</b>	

Local : bâtiment 111 (RDC)						
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
102	A	Porte	métal	Peinture	C	8
187	A	Porte	métal	Peinture	C	2
103	A	Poteau	métal	Peinture	C	9
100	A	Poutre n°1	métal	Peinture	C	6
188	A	Poutre n°10	métal	Peinture	C	2
189	A	Poutre n°11	métal	Peinture	C	3
190	A	Poutre n°2	métal	Peinture	C	2
191	A	Poutre n°3	métal	Peinture	C	3
192	A	Poutre n°4	métal	Peinture	C	4
193	A	Poutre n°5	métal	Peinture	C	3
194	A	Poutre n°6	métal	Peinture	C	4
195	A	Poutre n°7	métal	Peinture	C	4
196	A	Poutre n°8	métal	Peinture	C	5
197	A	Poutre n°9	métal	Peinture	C	6
101	A	traverse n°1	métal	Peinture	C	5
198	A	traverse n°2	métal	Peinture	C	1
199	A	traverse n°3	métal	Peinture	C	6
200	A	traverse n°4	métal	Peinture	C	2
201	A	traverse n°5	métal	Peinture	C	4
202	A	traverse n°6	métal	Peinture	C	3
203	A	traverse n°7	métal	Peinture	C	2
204	A	traverse n°8	métal	Peinture	C	3
		<b>Total</b>	<b>Positives</b>		<b>Non mesurées</b>	
<b>Nombre d'unités de diagnostic</b>		<b>22</b>	<b>22</b>		<b>0</b>	

Local : bâtiment 115 (RDC)						
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
205	A	Fenêtre	Métal	Peinture	C	5
206	A	Fenêtre châssis	Métal	Peinture	C	6
		<b>Total</b>	<b>Positives</b>		<b>Non mesurées</b>	
<b>Nombre d'unités de diagnostic</b>		<b>2</b>	<b>2</b>		<b>0</b>	

Local : bâtiment 116 ZONE1 (RDC)						
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
1	A	porte coulissante	métallique	Peinture	C	6
		<b>Total</b>	<b>Positives</b>	<b>Non mesurées</b>		
<b>Nombre d'unités de diagnostic</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		

Local : bâtiment 116 ZONE2 (RDC)						
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
17	A	conduit ep	métal	Peinture	C	5
18	A	Escalier	métal		C	4
16	A	poteau	métal	Peinture	C	5
19	A	Poutre escalier	métal	Peinture	C	3
		<b>Total</b>	<b>Positives</b>	<b>Non mesurées</b>		
<b>Nombre d'unités de diagnostic</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>		

Local : bâtiment 117 (RDC)						
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
207	A	Fenêtre	Métal	Peinture	C	3
208	A	Fenêtre châssis	Métal	Peinture	C	5
		<b>Total</b>	<b>Positives</b>	<b>Non mesurées</b>		
<b>Nombre d'unités de diagnostic</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		

Local : bâtiment 119 (RDC)						
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
34	A	Porte n°1	métal	Peinture	C	3
35	A	Porte n°2	métal	Peinture	C	3
36	A	Porte n°3	métal	Peinture	C	6
37	A	Porte n°4	métal	Peinture	C	4
38	A	Porte n°5	métal	Peinture	C	5
		<b>Total</b>	<b>Positives</b>	<b>Non mesurées</b>		
<b>Nombre d'unités de diagnostic</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>		

Local : bâtiment 120 (RDC)						
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
48	A	conduit ep			C	5
47	A	pont roulant	métal	Peinture	C	5
39	A	structure pont roulant n°1	métal	Peinture	C	5
40	A	structure pont roulant n°2	métal	Peinture	C	6

41	A	structure pont roulant n°3	métal	Peinture	C	5
42	A	structure pont roulant n°4	métal	Peinture	C	4
43	A	structure pont roulant n°5	métal	Peinture	C	7
45	A	structure pont roulant n°7	métal	Peinture	C	6
46	A	structure pont roulant n°8	métal	Peinture	C	7
114	A	structure pont roulant n°9	métal	Peinture	C	5
44	A	structure pont roulant n°6	métal	Peinture	C	4
<b>Nombre d'unités de diagnostic</b>		<b>Total</b>	<b>Positives</b>	<b>Non mesurées</b>		
		<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>		

**Local : bâtiment 121 (RDC)**

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
116	A	conduit EP n°1	métal	Peinture	C	2
117	A	conduit EP n°2	métal	Peinture	C	5
118	A	conduit EP n°3	métal	Peinture	C	6
115	A	Poteau	métal	Peinture	C	2
<b>Nombre d'unités de diagnostic</b>		<b>Total</b>	<b>Positives</b>	<b>Non mesurées</b>		
		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>		

**Local : bâtiment 123 (RDC)**

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
119	A	Linteau	métal	Peinture	C	3
<b>Nombre d'unités de diagnostic</b>		<b>Total</b>	<b>Positives</b>	<b>Non mesurées</b>		
		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		

**Local : bâtiment 124 (RDC)**

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
51	A	Fenêtre n°1	métal	Peinture	C	3
122	A	Fenêtre n°2	métal	Peinture	C	3
123	A	Fenêtre n°3	métal	Peinture	C	3
124	A	Fenêtre n°4	métal	Peinture	C	6
50	A	Linteau n°1	métal	Peinture	C	4
121	A	Linteau n°2	métal	Peinture	C	3
52	A	montant métallique imposte n°1	métal	Peinture	C	4
120	A	montant métallique imposte n°2	métal	Peinture	C	4
49	A	Poteau	métal	Peinture	C	6
<b>Nombre d'unités de diagnostic</b>		<b>Total</b>	<b>Positives</b>	<b>Non mesurées</b>		
		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>		

Local : bâtiment 125 (RDC)						
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
63	A	Porte	métal	Peinture	C	3
64	A	Porte	métal	Peinture	C	3
67	A	Porte stocker	métal	Peinture	C	2
65	A	poteau centrale	métal	Peinture	C	5
66	A	poteau centrale	métal	Peinture	C	6
57	A	Poteau n°1	métal	Peinture	C	3
58	A	Poteau n°2	métal	Peinture	C	6
59	A	Poteau n°3	métal	Peinture	C	5
60	A	Poteau n°4	métal	Peinture	C	8
61	A	Poteau n°5	métal	Peinture	C	6
62	A	Poteau n°6	métal	Peinture	C	5
		<b>Total</b>	<b>Positives</b>		<b>Non mesurées</b>	
<b>Nombre d'unités de diagnostic</b>		<b>11</b>	<b>11</b>		<b>0</b>	

Local : bâtiment 126 (RDC)						
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
69	A	Fenêtre	métal	Peinture	C	2
70	A	Linteau	métal	Peinture	C	4
71	A	Porte n°1	métal	Peinture	C	5
72	A	Porte n°2	métal	Peinture	C	3
73	A	Poteau n°1	métal	Peinture	C	3
74	A	Poteau n°2	métal	Peinture	C	5
		<b>Total</b>	<b>Positives</b>		<b>Non mesurées</b>	
<b>Nombre d'unités de diagnostic</b>		<b>6</b>	<b>6</b>		<b>0</b>	

Local : bâtiment 128 (RDC)						
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
134	A	conduit ep n°1	métal	Peinture	C	2
135	A	conduit ep n°2	métal	Peinture	C	6
136	A	conduit ep n°3	métal	Peinture	C	4
137	A	conduit ep n°4	métal	Peinture	C	5
138	A	conduit ep n°5	métal	Peinture	C	3
139	A	conduit ep n°6	métal	Peinture	C	2
75	A	escalier rampe	métal	Peinture	C	5
76	A	Linteau n°1	métal	Peinture	C	5
140	A	Linteau n°2	métal	Peinture	C	1
141	A	Linteau n°3	métal	Peinture	C	3
77	A	Porte n°1	métal	Peinture	C	5
142	A	Porte n°2	métal	Peinture	C	3
143	A	Poteau n°1	métal	Peinture	C	3

144	A	Poteau n°2	métal	Peinture	C	4
145	A	Poteau n°3	métal	Peinture	C	4
146	A	Poteau n°4	métal	Peinture	C	2
147	A	Poteau n°5	métal	Peinture	C	3
148	A	Poteau n°6	métal	Peinture	C	4
<b>Total</b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	
<b>Nombre d'unités de diagnostic</b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	

**Local : bâtiment 129 (RDC)**

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
183	A	conduit EP	métal	Peinture	C	2
182	A	fenêtres	métal	Peinture	C	3
184	A	porte	métal	Peinture	C	2
<b>Total</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	
<b>Nombre d'unités de diagnostic</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	

**Local : bâtiment 130 (RDC)**

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
149	A	conduits EP	métal	Peinture	C	3
150	A	Poteaux	métal	Peinture	C	5
<b>Total</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	
<b>Nombre d'unités de diagnostic</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	

**Local : Bâtiment 118 (RDC)**

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
28		conduit EP	métal	Peinture	C	4
27	A	conduit EP	métal	Peinture	C	3
32	A	escalier structure	métal		C	6
29	A	Fenêtre	Bois	Peinture	C	5
26	A	poteau	métal	Peinture	C	6
30	A	Poutre	métal	Peinture	C	6
31	wc	conduit EP	métal	Peinture	C	3
33	wc	conduit EP	métal	Peinture	C	5
<b>Total</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	
<b>Nombre d'unités de diagnostic</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	

**Local : Bâtiment 130 côte sud (RDC)**

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
54	A	Linteau n°1	métal	Peinture	C	2
125	A	Linteau n°2	métal	Peinture	C	2
126	A	Linteau n°3	métal	Peinture	C	3

127	A	Linteau n°4	métal	Peinture	C	4
53	A	Poteau n°1	métal	Peinture	C	3
128	A	Poteau n°2	métal	Peinture	C	4
129	A	Poteau n°3	métal	Peinture	C	1
130	A	Poteau n°4	métal	Peinture	C	2
131	A	Poteau n°5	métal	Peinture	C	3
132	A	Poteau n°6	métal	Peinture	C	1
133	A	Poteau n°7	métal	Peinture	C	4
<b>Nombre d'unités de diagnostic</b>			<b>Total</b>	<b>Positives</b>	<b>Non mesurées</b>	
			<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	

**Local : Bâtiment 130 sud local ventilation (RDC)**

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)
55	A	Porte n°1		Peinture	C	6
<b>Nombre d'unités de diagnostic</b>			<b>Total</b>	<b>Positives</b>	<b>Non mesurées</b>	
			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	

**Local : Bâtiment 130 sud local graissage (RDC)**

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)
68	A	conduit ep	métal	Peinture	C	3
<b>Nombre d'unités de diagnostic</b>			<b>Total</b>	<b>Positives</b>	<b>Non mesurées</b>	
			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	

**Local : Bâtiment 104 (RDC)**

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)
86	A	imposte vitrée n°1	métal	Peinture	C	5
87	A	imposte vitrée n°2	métal	Peinture	C	3
88	A	Linteau n°1	métal	Peinture	C	3
89	A	Linteau n°2	métal	Peinture	C	4
90	A	Porte montant	métal	Peinture	C	3
91	A	Poutre	métal	Peinture	C	6
<b>Nombre d'unités de diagnostic</b>			<b>Total</b>	<b>Positives</b>	<b>Non mesurées</b>	
			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	

**Local : bâtiment 118 (1er)**

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)
106	A	conduit ep n°1	métal		C	3
107	A	conduite n°2	métal		C	3
20	A	Poteau n°1	métal	Peinture	C	12
108	A	Poteau n°10	métal	Peinture	C	3
21	A	Poteau n°2	métal	Peinture	C	11

22	A	Poteau n°3	métal	Peinture	C	13
23	A	Poteau n°4	métal	Peinture	C	11
109	A	Poteau n°5	métal	Peinture	C	4
110	A	Poteau n°6	métal	Peinture	C	5
111	A	Poteau n°7	métal	Peinture	C	4
112	A	Poteau n°8	métal	Peinture	C	4
113	A	Poteau n°9	métal	Peinture	C	5
24	Sol	Porte n°1	métal	Peinture	C	6
25	Sol	Porte n°2	métal	Peinture	C	5
			<b>Total</b>	<b>Positives</b>	<b>Non mesurées</b>	
<b>Nombre d'unités de diagnostic</b>			<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	

Local : Bâtiment 102 (1er)						
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)
80	A	verrière	métal	Peinture	C	5
			<b>Total</b>	<b>Positives</b>	<b>Non mesurées</b>	
<b>Nombre d'unités de diagnostic</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	

Local : Bâtiment 102 (1er)						
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)
174	A	conduit EP	métal	Peinture	C	3
175	A	Escalier	métal	Peinture	C	2
			<b>Total</b>	<b>Positives</b>	<b>Non mesurées</b>	
<b>Nombre d'unités de diagnostic</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	

LEGENDE			
Localisation	HG : en Haut à Gauche	HC : en Haut au Centre	HD : en Haut à Droite
	MG : au Milieu à Gauche	C : au Centre	MD : au Milieu à Droite
	BG : en Bas à Gauche	BC : en Bas au Centre	BD : en Bas à Droite
Nature des dégradations	ND : Non dégradé	NV : Non visible	
	EU : Etat d'usage	D : Dégradé	

	<b>Total</b>	<b>Positives</b>	<b>Non mesurées</b>
<b>Nombre d'unités de diagnostic</b>	<b>188</b>	<b>188</b>	<b>0</b>

7 COMMENTAIRES
Les mesures ont été réalisés à hauteur d'escabeau.

## 10 ANNEXES

### NOTICE D'INFORMATION

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : **lisez-le attentivement !**
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

#### **Les effets du plomb sur la santé**

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard.

**L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.**

#### **Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb**

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent où se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb
- s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb
- s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

**Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :**

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
- Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

**En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions**

- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. ; avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

#### **Si vous êtes enceinte**

- Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
- Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement.

## Récapitulatif des mesures positives

### Local : bat 101 Escalier (demi palier)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
83	A	conduit ep n°1	métal	Peinture	C		2
84	A	conduit ep n°2	métal	Peinture	C		3

### Local : Bâtiment 101 (Toiture)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
176	A	Escalier	métal	Peinture	C		2
78	A	puis de lumière n°1	métal	Peinture	C		5
79	A	puis de lumière n°2	métal	Peinture	C		6

### Local : Hall & vestiaires (1er SS)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
151	A	conduit ep n°1	métal	Peinture	C		3
152	A	conduit ep n°10	métal	Peinture	C		3
153	A	conduit ep n°11	métal	Peinture	C		1
154	A	conduit ep n°2	métal	Peinture	C		4
155	A	conduit ep n°3	métal	Peinture	C		2
156	A	conduit ep n°4	métal	Peinture	C		3
157	A	conduit ep n°5	métal	Peinture	C		4
158	A	conduit ep n°6	métal	Peinture	C		2
159	A	conduit ep n°7	métal	Peinture	C		3
160	A	conduit ep n°8	métal	Peinture	C		3
161	A	conduit ep n°9	métal	Peinture	C		6

### Local : Bâtiment 103 (1er SS)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
92	A	Poutres n°1	métal	Peinture	C		5
93	A	Poutres n°2	métal	Peinture	C		5
94	A	Poutres n°3	métal	Peinture	C		4
95	A	Poutres n°4	métal	Peinture	C		4
96	A	Poutres n°5	métal	Peinture	C		3
97	A	Poutres n°6	métal	Peinture	C		2

### Local : Bâtiment 101 n°1 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
104	A	conduit EP n°1	métal	Peinture	C		2
162	A	conduit EP n°2	métal	Peinture	C		2
105	A	Poteau	métal	Peinture	C		3

**Local : Bâtiment 102 (RDC)**

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
163	A	imposte fenêtre n°1	métal	Peinture	C		2
167	A	imposte fenêtre n°2	métal	Peinture	C		2
168	A	Linteau n°1	métal	Peinture	C		2
169	A	Linteau n°2	métal	Peinture	C		2
171	A	montant porte	métal	Peinture	C		2
164	A	Poteau n°1	métal	Peinture	C		1
165	A	Poteau n°2	métal	Peinture	C		2
166	A	Poteau n°3	métal	Peinture	C		2
170	A	Poutre n°1	métal	Peinture	C		2
172	façade extérieur	Poutres	métal	Peinture	C		5

**Local : bâtiment 103 n°1 (RDC)**

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
99	A	Porte	métal	Peinture	C		4
98	A	poutres n°1	métal	Peinture	C		5
177	A	poutres n°2	métal	Peinture	C		2
178	A	poutres n°3	métal	Peinture	C		3
179	A	poutres n°4	métal	Peinture	C		2
180	A	poutres n°5	métal	Peinture	C		3

**Local : bâtiment 104 (RDC)**

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
181	A	porte monte-charge	métal	Peinture	C		3

**Local : bâtiment 111 (RDC)**

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
102	A	Porte	métal	Peinture	C		8
187	A	Porte	métal	Peinture	C		2

103	A	Poteau	métal	Peinture	C		9
100	A	Poutre n°1	métal	Peinture	C		6
188	A	Poutre n°10	métal	Peinture	C		2
189	A	Poutre n°11	métal	Peinture	C		3
190	A	Poutre n°2	métal	Peinture	C		2
191	A	Poutre n°3	métal	Peinture	C		3
192	A	Poutre n°4	métal	Peinture	C		4
193	A	Poutre n°5	métal	Peinture	C		3
194	A	Poutre n°6	métal	Peinture	C		4
195	A	Poutre n°7	métal	Peinture	C		4
196	A	Poutre n°8	métal	Peinture	C		5
197	A	Poutre n°9	métal	Peinture	C		6
101	A	traverse n°1	métal	Peinture	C		5
198	A	traverse n°2	métal	Peinture	C		1
199	A	traverse n°3	métal	Peinture	C		6
200	A	traverse n°4	métal	Peinture	C		2
201	A	traverse n°5	métal	Peinture	C		4
202	A	traverse n°6	métal	Peinture	C		3
203	A	traverse n°7	métal	Peinture	C		2
204	A	traverse n°8	métal	Peinture	C		3

**Local : bâtiment 115 (RDC)**

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)
205	A	Fenêtre	Métal	Peinture	C		5
206	A	Fenêtre châssis	Métal	Peinture	C		6

**Local : bâtiment 116 ZONE1 (RDC)**

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)
1	A	porte coulissante	métallique	Peinture	C		6

**Local : bâtiment 116 ZONE2 (RDC)**

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)
17	A	conduit ep	métal	Peinture	C		5
18	A	Escalier	métal		C		4
16	A	poteau	métal	Peinture	C		5
19	A	Poutre escalier	métal	Peinture	C		3

**Local : bâtiment 117 (RDC)**

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
207	A	Fenêtre	Métal	Peinture	C		3
208	A	Fenêtre châssis	Métal	Peinture	C		5

**Local : bâtiment 119 (RDC)**

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
34	A	Porte n°1	métal	Peinture	C		3
35	A	Porte n°2	métal	Peinture	C		3
36	A	Porte n°3	métal	Peinture	C		6
37	A	Porte n°4	métal	Peinture	C		4
38	A	Porte n°5	métal	Peinture	C		5

**Local : bâtiment 120 (RDC)**

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
48	A	conduit ep			C		5
47	A	pont roulant	métal	Peinture	C		5
39	A	structure pont roulant n°1	métal	Peinture	C		5
40	A	structure pont roulant n°2	métal	Peinture	C		6
41	A	structure pont roulant n°3	métal	Peinture	C		5
42	A	structure pont roulant n°4	métal	Peinture	C		4
43	A	structure pont roulant n°5	métal	Peinture	C		7
45	A	structure pont roulant n°7	métal	Peinture	C		6
46	A	structure pont roulant n°8	métal	Peinture	C		7
114	A	structure pont roulant n°9	métal	Peinture	C		5
44	A	structure pont roulant n°6	métal	Peinture	C		4

**Local : bâtiment 121 (RDC)**

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
116	A	conduit EP n°1	métal	Peinture	C		2
117	A	conduit EP n°2	métal	Peinture	C		5
118	A	conduit EP n°3	métal	Peinture	C		6
115	A	Poteau	métal	Peinture	C		2

**Local : bâtiment 123 (RDC)**

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
119	A	Linteau	métal	Peinture	C		3

Local : bâtiment 124 (RDC)							
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
51	A	Fenêtre n°1	métal	Peinture	C		3
122	A	Fenêtre n°2	métal	Peinture	C		3
123	A	Fenêtre n°3	métal	Peinture	C		3
124	A	Fenêtre n°4	métal	Peinture	C		6
50	A	Linteau n°1	métal	Peinture	C		4
121	A	Linteau n°2	métal	Peinture	C		3
52	A	montant métallique imposte n°1	métal	Peinture	C		4
120	A	montant métallique imposte n°2	métal	Peinture	C		4
49	A	Poteau	métal	Peinture	C		6

Local : bâtiment 125 (RDC)							
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
63	A	Porte	métal	Peinture	C		3
64	A	Porte	métal	Peinture	C		3
67	A	Porte stocker	métal	Peinture	C		2
65	A	poteau centrale	métal	Peinture	C		5
66	A	poteau centrale	métal	Peinture	C		6
57	A	Poteau n°1	métal	Peinture	C		3
58	A	Poteau n°2	métal	Peinture	C		6
59	A	Poteau n°3	métal	Peinture	C		5
60	A	Poteau n°4	métal	Peinture	C		8
61	A	Poteau n°5	métal	Peinture	C		6
62	A	Poteau n°6	métal	Peinture	C		5

Local : bâtiment 126 (RDC)							
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
69	A	Fenêtre	métal	Peinture	C		2
70	A	Linteau	métal	Peinture	C		4
71	A	Porte n°1	métal	Peinture	C		5
72	A	Porte n°2	métal	Peinture	C		3
73	A	Poteau n°1	métal	Peinture	C		3
74	A	Poteau n°2	métal	Peinture	C		5

Local : bâtiment 128 (RDC)							
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
134	A	conduit ep n°1	métal	Peinture	C		2

135	A	conduit ep n°2	métal	Peinture	C		6
136	A	conduit ep n°3	métal	Peinture	C		4
137	A	conduit ep n°4	métal	Peinture	C		5
138	A	conduit ep n°5	métal	Peinture	C		3
139	A	conduit ep n°6	métal	Peinture	C		2
75	A	escalier rampe	métal	Peinture	C		5
76	A	Linteau n°1	métal	Peinture	C		5
140	A	Linteau n°2	métal	Peinture	C		1
141	A	Linteau n°3	métal	Peinture	C		3
77	A	Porte n°1	métal	Peinture	C		5
142	A	Porte n°2	métal	Peinture	C		3
143	A	Poteau n°1	métal	Peinture	C		3
144	A	Poteau n°2	métal	Peinture	C		4
145	A	Poteau n°3	métal	Peinture	C		4
146	A	Poteau n°4	métal	Peinture	C		2
147	A	Poteau n°5	métal	Peinture	C		3
148	A	Poteau n°6	métal	Peinture	C		4

### Local : bâtiment 129 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
183	A	conduit EP	métal	Peinture	C		2
182	A	fenêtres	métal	Peinture	C		3
184	A	porte	métal	Peinture	C		2

### Local : bâtiment 130 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
149	A	conduits EP	métal	Peinture	C		3
150	A	Poteaux	métal	Peinture	C		5

### Local : Bâtiment 118 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
28		conduit EP	métal	Peinture	C		4
27	A	conduit EP	métal	Peinture	C		3
32	A	escalier structure	métal		C		6
29	A	Fenêtre	Bois	Peinture	C		5
26	A	poteau	métal	Peinture	C		6
30	A	Poutre	métal	Peinture	C		6
31	wc	conduit EP	métal	Peinture	C		3
33	wc	conduit EP	métal	Peinture	C		5

### Local : Bâtiment 130 côte sud (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
54	A	Linéau n°1	métal	Peinture	C		2
125	A	Linéau n°2	métal	Peinture	C		2
126	A	Linéau n°3	métal	Peinture	C		3
127	A	Linéau n°4	métal	Peinture	C		4
53	A	Poteau n°1	métal	Peinture	C		3
128	A	Poteau n°2	métal	Peinture	C		4
129	A	Poteau n°3	métal	Peinture	C		1
130	A	Poteau n°4	métal	Peinture	C		2
131	A	Poteau n°5	métal	Peinture	C		3
132	A	Poteau n°6	métal	Peinture	C		1
133	A	Poteau n°7	métal	Peinture	C		4

#### Local : Bâtiment 130 sud local ventilation (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
55	A	Porte n°1		Peinture	C		6

#### Local : Bâtiment 130 sud local graissage (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
68	A	conduit ep	métal	Peinture	C		3

#### Local : Bâtiment 101 entrée (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
85	A	Poteau	métal	Peinture	C		3

#### Local : Bâtiment 104 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
86	A	imposte vitrée n°1	métal	Peinture	C		5
87	A	imposte vitrée n°2	métal	Peinture	C		3
88	A	Linéau n°1	métal	Peinture	C		3
89	A	Linéau n°2	métal	Peinture	C		4
90	A	Porte montant	métal	Peinture	C		3
91	A	Poutre	métal	Peinture	C		6

#### Local : bâtiment 118 (1er)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
106	A	conduit ep n°1	métal		C		3
107	A	conduite n°2	métal		C		3
20	A	Poteau n°1	métal	Peinture	C		12
108	A	Poteau n°10	métal	Peinture	C		3
21	A	Poteau n°2	métal	Peinture	C		11
22	A	Poteau n°3	métal	Peinture	C		13
23	A	Poteau n°4	métal	Peinture	C		11
109	A	Poteau n°5	métal	Peinture	C		4
110	A	Poteau n°6	métal	Peinture	C		5
111	A	Poteau n°7	métal	Peinture	C		4
112	A	Poteau n°8	métal	Peinture	C		4
113	A	Poteau n°9	métal	Peinture	C		5
24	Sol	Porte n°1	métal	Peinture	C		6
25	Sol	Porte n°2	métal	Peinture	C		5

**Local : Bâtiment 102 (1er)**

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
80	A	verrière	métal	Peinture	C		5

**Local : Bâtiment 102 (1er)**

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )
174	A	conduit EP	métal	Peinture	C		3
175	A	Escalier	métal	Peinture	C		2